

Příloha č. 1

Rozsah požadovaných oprav dětských hřišť (textová část)

Součástí požadovaných prací:

- oprava herních prvků na dětském hřišti dle výše uvedených požadavků
- likvidace vzniklého odpadu a úklid stanoviště
- s odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, je zhotovitel povinen nakládat v souladu s ustanovením zák. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění

05 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZA OK – D-05-01 HERNÍ SESTAVA DĚTSKÝ HRAD TOČNÍK

U jedné z bariér hradu dochází k nevratnému poškození vykopnutím jedné z příček, vzniká tak otvor velmi rizikové povahy.

Dále bylo zjištěno opotřebení jednotlivých příček lanového přechodu jejich zetlením, toto je doprovázeno vznikem hran ostré povahy.

Požadováno provést demontáž poškozené bariéry a nahradit ji novou, vyhotovenou dle ČSN EN 1176:2008.

Poškozené příčky požadovány z konstrukce lanového mostu demontovat a následně pak provést jejich nahrazení novými, vyhotovenými dle ČSN EN 1176:2008.

05 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZA OK – D-05-03 HERNÍ SESTAVA LOŽ

Trámek v přídi lodi vykazuje známky tlení, což povede ke ztrátě pevnosti této části zařízení.

Požadováno provést demontáž trámku přídi lodi a následné nahrazení novým, vyhotoveným dle ČSN EN 1176:2008.

05 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZA OK – D-05-02 HERNÍ SESTAVA – LANOVKA

Podlaha vstupu, tj. příčka podlahy na lanovku, je poškozena.

Požadováno provést demontáž příčky a nahradit ji novou, vyhotovenou dle ČSN EN 1176:2008.

Dále je požadováno u všech tří DH prvků, tj. lanovky, herní sestavy LOŽ a herní sestavy HRAD TOČNÍK ošetření nátěrem/barvou hygienicky nezávadného složení.

09 – TROJSKÝ KŮŇ – DUKLÁČEK – ČS. ARMÁDY - D-05 HERNÍ SESTAVA TROJSKÝ KŮŇ

U jednotlivých dřevěných dílců herní sestavy dochází ke vzniku prasklin a odštěpků, toto je doprovázeno vznikem hran ostré povahy, současně pak dochází k zetlení střešního sektoru sestavy.

Požadováno - ostré hrany strhnout jejich zabroušením a následně pak provést ošetření novým ochranným nátěrem, tlející dílce střechy požadovány demontovat a následně pak nahradit novými, vyhotovenými dle ČSN EN 1176:2008

09- TROJSKÝ KŮŇ – DUKLÁČEK – ČS. ARMÁDY - D-05 HERNÍ SESTAVA TROJSKÝ KŮŇ

U několika (v době šetření zjištěno 5) dlaždic v prostoru pod sestavou dochází k jejímu uvolnění ze systému okolních dlaždic, kdy by tak mohlo dojít k jejímu odcizení /úrazu.

Uvolněné dlaždice požadovány zafixovat do vyhotovené struktury, za cílem zajištění patřičné míry její fixace.

09 – TROJSKÝ KŮŇ – DUKLÁČEK – ČS. ARMÁDY - D-15 POSILOVACÍ STROJ SURF GEMINI

U sportovního zařízení bylo zjištěno nejdříve jen odcizení krytů na ručních madlech, zajišťující protiskluzovou úpravu. Následně bylo zjištěno odmontování části fitness stroje (chybějící část stroje je uskladněna na úřadě ÚMO V – kontakt p. Hezina 736504317).

Odcizené pryžové kryty požadovány na konstrukci doplnit, za cílem zajištění protismykové ochrany. Demontovanou část posilovacího stroje opětovně namontovat.

16 - JILEMNICKÉHO MEZI 2213 a 2198 – D-16-02 PRUŽINOVÉ HOUPADLO VELRYBA

Sedátko herního zařízení je silně opotřebeno v důsledku jeho zetlení, kdy dochází ke vzniku ostrých hran, s potenciálním rizikem uvolňování třísek.

Překližkové sedátko požadováno demontovat z herního zařízení a následně provést jeho nahrazení novým.

08 – NA ZÁBOŘÍ – D-08-01 SESTAVA LIPNICE včetně skluzavky

Bariéry spodního patra sestavy jsou nevratně poškozeny, + zjištěno velmi silné mechanické opotřebení opletení ocelových nosných lan žebříku. U skluzavky byla zjištěna přítomnost hran ostřejší povahy na povrchu bočnic skluzavky.

Požadováno provést doplnění nových funkčních bariér, vyhotovených dle ČSN EN 1176:2008 a dále pak provést osazení nosných lan žebříku smršťovacími bužírkami, nebo provést rekonstrukci této části zařízení. U skluzavky přebroušení povrchu bočnic a následné ošetření nátěrem hygienicky nezávadného složení.

13 - DH JILEMNICKÉHO 2310 – D-13-03 PŘEKLÁPĚCÍ PRUŽINOVKA

Na těle herního zařízení byly pozorovány známky postupujícího tlení, vedoucí ke vzniku hran ostré povahy.

Požadována rekonstrukce herního zařízení za cílem zajištění patřičné míry jeho pevnosti a nosnosti.

11 – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ - V-11-01 KOLOTOČ

U jedné z příček kolotoče dochází ke vzniku ostré hrany, v důsledku jejího rozprasknutí, kdy by tak toto mohlo být zdrojem tržných poranění.

Požadováno provést stržení ostré hrany jejím zabroušením a následně pak provést ošetření ochranným nátěrem.

11 – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ - V-11-03 HERNÍ SESTAVA KOST

Kontrola konstrukce herní sestavy odhalila lokální velmi silné zetlení dřevěných dílců, vedoucí ke snížení nosnosti sestavy a vzniku rizikových situací, zejména v místě schůdků.

Požadována celková rekonstrukce herní sestavy za cílem dosažení patřičné pevnosti, nosnosti a stability konstrukce herní sestavy.

11 – BENEŠOVO NÁMĚSTÍ - V-11-04 PRUŽINOVÁ HOUPAČKA KOHOUTEK

Tělo herního zařízení je silně opotřebeno v důsledku jeho tlení; dochází ke vzniku ostrých hran s potenciálním rizikem uvolňování třísek.

Tělo pružinové houpačky požadováno demontovat z herního zařízení a následně provést jeho nahrazení novým.

12 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZA 7 – DRAŽKOVICKÁ – V-12-04 HERNÍ SESTAVA ZVÍKOV

Kontrola herní sestavy odhalila poměrně silné tlení u dvou nosných trámů a na bočnicích skluzavky.

Požadováno - tlející trámy konstrukce herní sestavy nahradit novými + konstrukci boční skluzavky jako celek nahradit novou dle ČSN EN 1176:2008

12 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZA 7 – DRAŽKOVICKÁ – V-12-05 PÍSKOVIŠTĚ

Obložení betonové obruby pískoviště trpí lokálně tlením, které je doprovázeno vznikem hran ostřejší povahy.

Požadováno - tlející dřevěné dílce obložení obruby pískoviště demontovat a následně pak provést jejich nahrazení novými, vyhotovenými v návaznosti na požadavky technické normy ČSN EN 1176:2008.

04 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K VIŠŇOVCE – V-04-04 SKLUZAVKA S OCELOVÝM ŽEBŘÍKEM

U skluzavky byla zjištěna přítomnost hran ostřejší povahy na povrchu bočnic skluzavky.

Požadováno přebroušení povrchu bočnic a následné ošetření nátěrem hygienicky nezávadného složení.

11 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U SOFTBALLU – SOKOLOVSKÁ – D -11-08-11 FITNESS PRVKY

U sportovního zařízení zjištěno odcizení ručního madla, zajišťující úchop.

Požadováno odcizené madlo na konstrukci doplnit.